Смена версии Т.3 на С.3 для ККТ «ШТРИХ-М» при помощи утилиты «FPUpdater».


Важно! *Методика перехода с версии Т.3 на версию С.3 для ККТ с Устройством Модернизации и без отличается и описано в соответствующих разделах.*

Необходимое оборудование и ПО


- ККТ «ШТРИХ-М»;
- ПК с ОС Windows;
- Кабель RS232 ККТ-ПК;
- USB-COM (RS232C) переходник (в случае отсутствия COM-порта на ПК);
- Драйвер ККТ;
- Утилита «FPUpdater»;
- Плата SME19062.100.01 для осуществления перехода на моделях ККТ с Устройством Модернизации (УМ).

I. Последовательность действий для моделей ККТ без Устройства Модернизации (УМ).

1) Подключить ККТ к ПК, используя интерфейс RS232;
2) Включить питание ККТ;
3) Запустить утилиту «FPUpdater»;

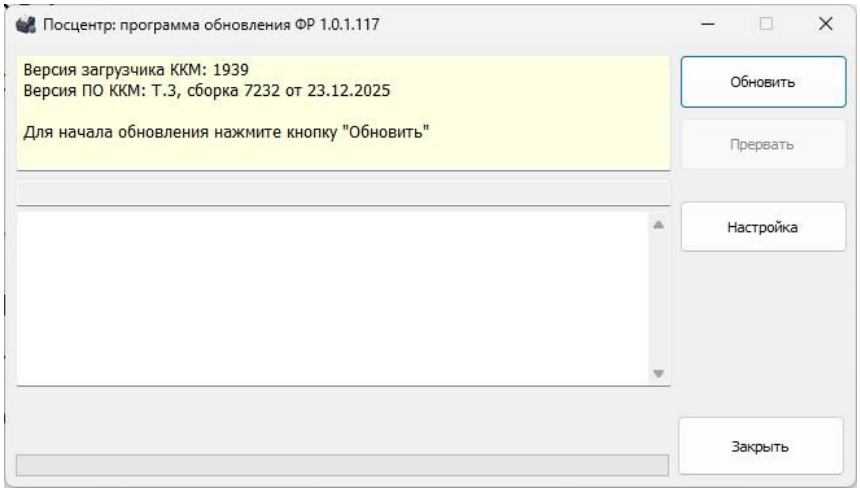


4) Запустить процесс перехода нажав кнопку «Обновить»;
5) Дождаться окончания процесса:

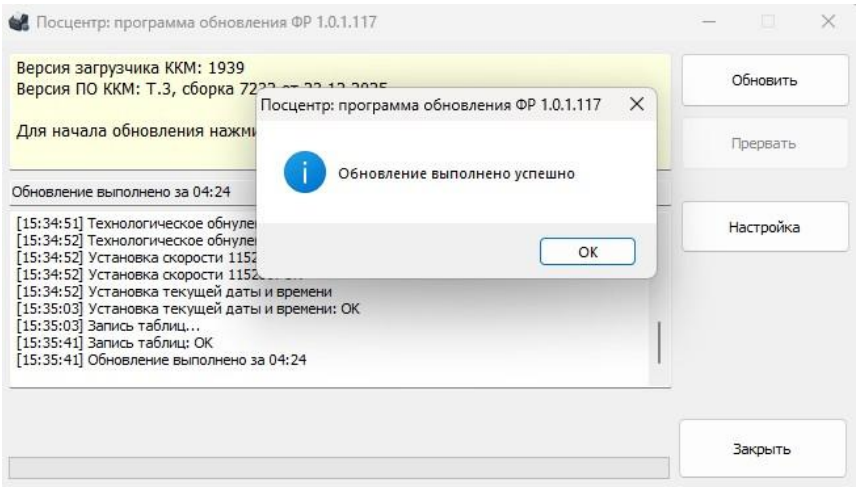

6) Для завершения работы нажать кнопку «ОК», а затем «Закрыть»;
7) ККТ готова к работе.

II. Последовательность действий при осуществлении перехода на ККТ с Устройством Модернизации (УМ).


Перед началом проведения процедуры перехода необходимо подготовить плату SME19062.100.01, как показано на фото:

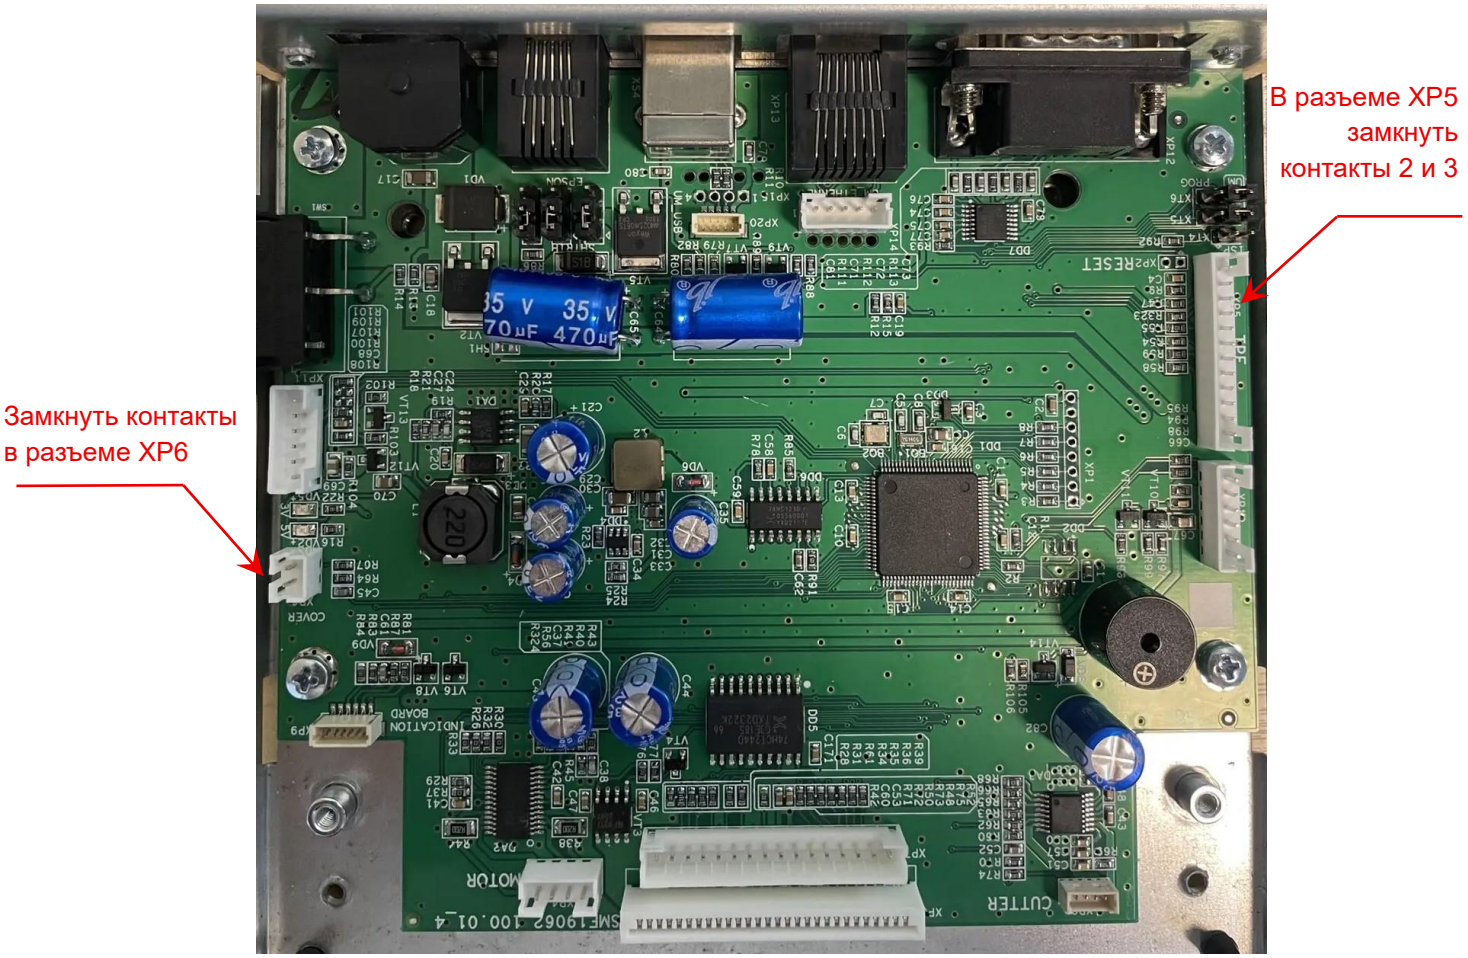


Для осуществления перехода с прошивки версии Т.3 на версию С.3 на вышеуказанных моделях ККТ необходимо:

1) Извлечь из ККТ, на которой планируется осуществить переход, Устройство Модернизации (УМ);
2) Подключить УМ (разъем XP2) к плате SME19062.100.01 (разъем XP11);
3) Подключить плату SME19062.100.01 к ПК используя кабель RS232 ККТ-ПК;
4) Включить питание платы;

5) Запустить утилиту «FPUpdater»;
6) Зайти в «Настройка» и выполнить «Поиск оборудования»:

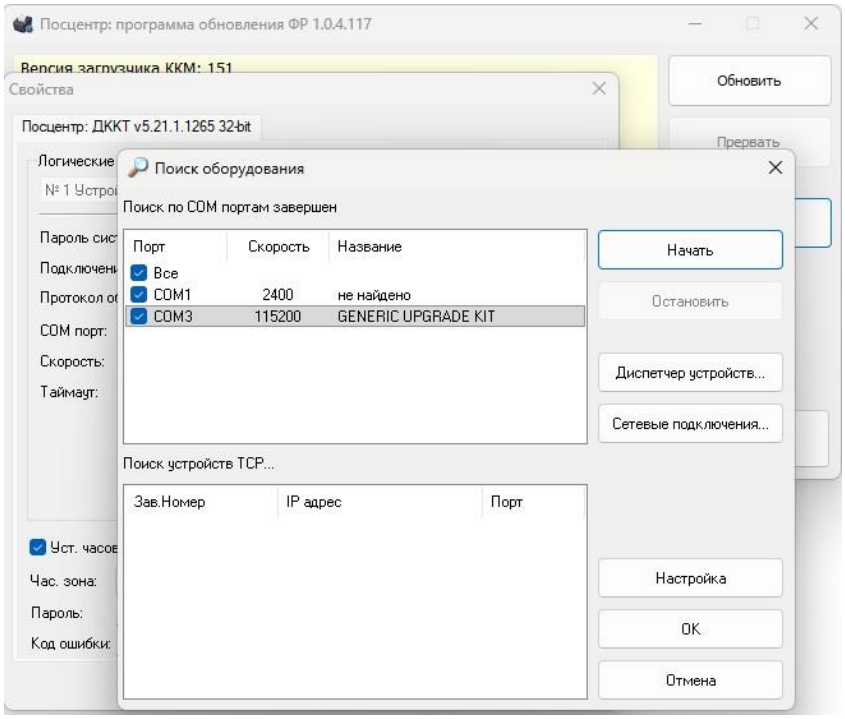

7) Запустить процесс перехода нажав кнопку «Обновить»;
8) Дождаться окончания процесса:

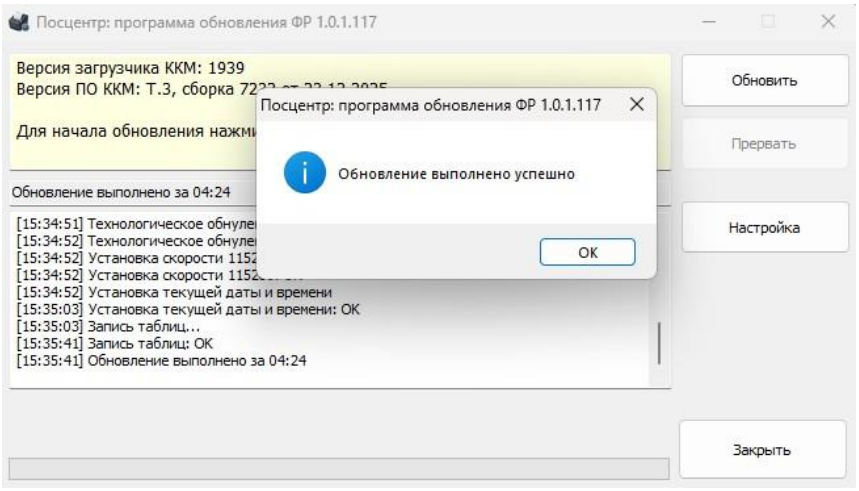

9) После окончания перепрограммирования УМ, выключить питание платы SME19062.100.01, отключить УМ.
10) Установить УМ обратно в ККТ. Собрать ККТ.

Примечание. Для подключения Устройства Модернизации (УМ) к плате SME19062.100.01 необходимо использовать кабель изготовленный по схеме:

